

## Aislamiento de accesorios de transición del suministro

Guía de trabajo para obtener la insignia de aislamiento de sistema de distribución por conductos

Cumple con las especificaciones normalizadas de trabajo 5.0107.1, 5.0107.2

## ANTES DE COMENZAR



Los accesorios de transición expuestos son un lugar ideal para la pérdida de energía cuando los conductos se encuentran en un espacio no acondicionado.



Verifique que los conductos estén debidamente conectados, soportados y tengan sellado de fugas de aire.



Tire firmemente del exceso de aislamiento para cubrir y aislar el accesorio de transición expuesto, o mida y corte una nueva pieza de aislamiento de envoltura de conducto para que encaje.



Asegure el aislamiento en su lugar, luego selle alrededor de la conexión del accesorio de transición a la cámara con resina mástic para asegurar un sellado completo del retardador de vapor.



Lista de verificación

## Aislamiento de sistema de distribución por conductos

## **RESULTADO DESEADO**

Reducir la transferencia de calor por conducción del sistema de conductos y minimizar la condensación en el sistema de conductos.<sup>1</sup>

Preparación para el trabajo:	Conductos flexibles:
Los conductos se preparan y sellan de acuerdo con las directrices del "sistema de distribución por conductos con sellado de fugas de aire".	Todos los accesorios de metal, incluidas las transiciones, los codos y los inicios, se aíslan por separado mediante una envoltura de conducto con un valor mínimo aceptable R y retardador do vapor.
General:  El aislamiento del conducto tiene una barrera de vapor unida y continua.  El aislamiento de conductos se sujeta y sella mecánicamente sin conductos expuestos.  Todas las uniones del aislamiento están selladas.  Los conductos tienen un soporte adecuado y los materiales de soporte no hacen que las dimensiones interiores de los conductos sean menores que las especificadas.  Conductos metálicos:  El aislamiento está firmemente sujeto a los conductos con alambre metálico o cordel de nailon resistente a la putrefacción.  El patrón del alambre o cordel es suficiente para sujetar firmemente el aislamiento al conducto.  Las uniones de la barrera de vapor del aislamiento de los conductos están selladas con cinta aprobada por el fabricante.  El aislamiento de los conductos tiene un valor R-8 como mínimo.²	retardador de vapor.  El aislamiento de accesorios metálicos, transiciones, codos y inicios se sujeta mecánicamente (p. ej., grapas, abrazaderas) y se sella sin dejar metal expuesto.  Todo conducto flexible de repuesto tiene el tamaño correspondiente.  El revestimiento interior de las conexiones de conducto flexible a metal se sujeta con abrazaderas utilizando la herramienta tensora de abrazaderas.³  El revestimiento interior de las conexiones de conducto flexible a metal está sellado con resina mástic listada en la norma UL 181 B-M.  El revestimiento exterior del conducto flexible se sujeta con abrazaderas utilizando una herramienta tensora de abrazaderas.  Las conexiones del revestimiento exterior están selladas con resina mástic listada en la norma UL 181 B-M.
1. Normas relevantes: 5.0107.1, 5.0107.2	
2. Si se ha aprobado la solicitud de variación, realice el reemplazo con la	

Los materiales de apoyo para instaladores de climatización fueron desarrollados por Simonson Management Services bajo contrato (GS-10F-0065U/89243422FEE400259) y publicadas por el National Renewable Energy Laboratory bajo contrato (DE-AC36-08GO28308) con el Departamento de Energía de EE. UU. Estos materiales de apoyo fueron financiados por el Programa de Asistencia de Climatización con contribuciones de la red de capacitación en climatización.



Para más información, visite: energy.gov/scep

DOE/GO-102023-6069 • Junio de 2024

3. U otros sujetadores mecánicos apropiados, según sea necesario.

cifra aprobada.